

Errata

IWRL6432AOP デバイス シリコン エラッタ

概要

この文書では、機能仕様に対する既知の例外 (アドバイザリ) について説明します。本文書には、使用上の注意事項も記載されています。使用上の注意事項は、デバイスの動作が推定または文書化された動作と一致しない可能性がある状況を示しています。これには、デバイスの性能や機能の正確さに影響を与える動作が含まれる場合があります。

目次

1 はじめに.....	2
2 デバイスの命名規則.....	2
3 デバイスのマーキング.....	3
4 シリコン バリエント / リビジョン マップのアドバイザリ.....	4
5 機能仕様に対する既知の設計例外.....	5
6 商標.....	19
改訂履歴.....	19

1 はじめに

このドキュメントには、テキサス インストルメンツの CMOS レーダー デバイス (IWRL6432AOP) の機能および性能の仕様に関する既知の例外が記載されています。

2 デバイスの命名規則

製品開発サイクルの段階を示すために、TI ではレーダー / ミリ波センサ デバイスの型番に接頭辞が割り当てられています。各レーダー デバイスには、次の 2 つのうちいずれかの接頭辞が付いています。Xlx または IWRLx (例: **XI6432 QGAMY**)。これらの接頭辞は、製品開発の進展段階を表します。段階には、エンジニアリング プロトタイプ (XI) から、完全認定済みの量産デバイス (IWRL) まであります。

デバイスの開発進展フロー:

- XI** — 実験的デバイス。最終デバイスの電気的特性を必ずしも表さず、量産アセンブリフローを使用しない可能性があります。
- IWRL** — 認定済みのシリコン ダイの量産バージョン。

XI デバイスは、次の免責事項付きで出荷されます。

「開発中の製品は、社内での評価用です。」

これらのデバイスは予測される最終使用時の故障率が未定義であるため、テキサス インストルメンツではそれらのデバイスを量産システムで使用しないよう推奨しています。

3 デバイスのマーキング

図 3-1 に、IWRL6432AOP レーダー デバイスのパッケージ マーキングの例を示します。

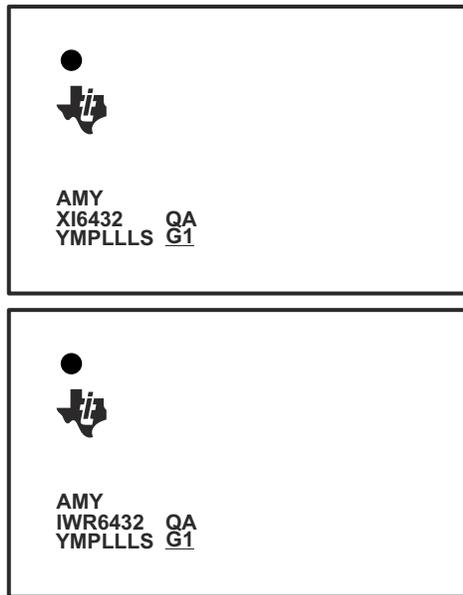


図 3-1. デバイス部品のマーキングの例

この識別番号には、次の情報が含まれます。

- 1 行目: TI のロゴ
- 1 行目: AMY = パッケージ識別子
- 2 行目: デバイス番号
- 2 行目: 安全レベルとセキュリティグレード
 - Q = 機能安全非準拠
 - A = 認証済みブート
- 3 行目: ロットのトレース コード
 - YM = 年 / 月コード
 - P = セカンダリ拠点コード
 - LLL = アセンブリロット
 - S = プライマリ拠点コード
 - G1 = 「Green」パッケージビルド (下線付きにする必要があります)

4 シリコン バリエーション / リビジョン マップのアドバイザー

表 4-1. シリコン バリエーション / リビジョン マップのアドバイザー

アドバイザー番号	アドバイザー タイトル	IWRL6432AOP
		ES2.0
アナログ / ミリ波		
ANA #51	連続波ストリーミング CZ モード: 20.97152 ミリ秒ごとに RX 出力コードの急激なジャンプが発生	x
ANA#54	TX から RX への結合に起因する RX ADC の飽和のリスク	x
ANA#57	強力な近距離リフレクタが存在する場合に、60GHz での信号対雑音比が低下	x
デジタル サブシステム		
DIG #1	ePWM: チョップ動作モード中のグリッチ	x
DIG #3	UART ボーレートの制限	x
DIG #4	RS232 オート ボーレート機能が、トリミングされた RCOSC の変動に対応していない	x
DIG #5	SPI スマートアイドル モードが有効化されている場合、データ転送のための SPI への内部バス アクセスがサポートされない	x
DIG #6	CRC: CAN モジュールでは CRC 8 ビット データ幅と CRC8-SAE-J1850 および CRC8-H2F がサポートされない	x
DIG #8	共有 RAM クロック ゲーティングのデフォルト値	x
DIG #9	デバッグ目的で RS232 から TOP_IO_MUX レジスタ空間にアクセスできない	x
DIG #10	フレーム停止 API の不正な動作	x
DIG #15	メタイメージが 2K の倍数の場合、ブート障害が発生	x
DIG #16	SPI 経由でサイズが 8k 未満のイメージでのブート障害	x

5 機能仕様に対する既知の設計例外

ANA #51 連続波ストリーミング CZ モード: 20.97152 ミリ秒ごとに RX 出力コードの急激なジャンプが発生

影響を受けるリビジョン IWRL6432AOP ES2.0

詳細

連続波ストリーミング CZ モードで、Rx データが 20.97152 ミリ秒ごとに出力コードの急激なジャンプを示します。

チャープを使用するレーダー機能モードでは、これは問題になりません。ただし、この問題は、ラボで連続ストリーム モードを使用して Rx チェーンをテストする場合に発生します。

回避方法

テストに連続ストリーム (CW) モードを使用するには、最初のサンプルからデータ キャプチャを開始し、決定論的サンプルでグリッチが発生するようにすることをお勧めします。これを実現するには、以下の手順に従ってください。

- RDIF (レーダー データ インターフェイス) を構成する
- DCA1000 (データ キャプチャカード) をアーム設定する
- 連続ストリーム モードを有効にする。

このシーケンスではグリッチは見られません。たとえば、ユーザーが最初の 20ms のデータを分析した場合、または 21ms ~ 41ms のデータを分析した場合です。

ANA#54 **TX から RX への結合に起因する RX ADC の飽和のリスク****影響を受けるリビジョン:** IWRL6432AOP ES2.0**説明:** このデバイスでは Tx と Rx の間の分離は限定されています。これにより、Tx パワー バックオフ、Rx ゲイン設定、チャープのスロープ、HPF カットオフ周波数の構成に応じて、ADC の飽和が発生する可能性があります。**回避方法:** 『xWRL6432AOP の推奨 Tx バックオフおよび Rx ゲイン』を参照し、ADC の飽和を回避してください。**ANA #57** **強力な近距離リフレクタが存在する場合に、60GHz での信号対雑音比が低下****影響を受けるリビジョン** IWRL6432AOP ES2.0**詳細** 60GHz を超えるとシンセサイザの非線形性が生じ、強力な近距離リフレクタが存在する場合、RX 出力でノイズフロアが大きくなります。**回避方法** RF 帯域幅が広い (1.5GHz を超える) チャープは、ノイズフロアへの影響は無視できます。帯域幅が狭いチャープの場合は、60GHz を避けてください。

DIG #1 **ePWM:チョップパ動作モード中のグリッチ**

影響を受けるリビジョン IWRL6432AOP ES2.0

詳細

チョップパ動作モード中、ePWM モジュールからの ePWMA および ePWMB 出力信号にグリッチが見られることがあります。

回避方法

グリッチの影響を受ける使用事例では、LPRADAR:APP_PWM:PCCTL:CHPEN レジスタ ビットを 0 に設定して、PWM チョップパ制御機能を無効にすることを推奨します。

次の表は、上記の回避方法のレジスタ アドレスを示しています。

ビット	名称	アドレス
0	LPRADAR:APP_PWM:PCCTL:CHPEN	0X57F7 FC3C

DIG #3 **UART:UART ボーレートの制限**
影響を受けるリビジョン IWRL6432AOP ES2.0

詳細

設計上の制限により (クロッキング方式に関連して)、UART は 115200 ビット/秒を超える標準ボーレートをサポートしていません。1.25Mbps までの高いボーレートもサポートできますが、標準ではありません。

UART を必要とするアプリケーションでは、115200 ビット/秒を超える標準ボーレートを使用できません

サポートされている標準のボーレート:

XTAL (MHz)	40	
理想的なボーレート (bps)	実際のボー	誤差%
115200	113636.36	1.36
76800	75757.58	1.36

サポートされている非標準のボーレート:

XTAL (MHz)	40
最大ボー (bps)	1250k
	833.33k
	625k
	500k
	416.66k
	357.14k
	312.5k

回避方法

アプリケーションのニーズに応じて、次の回避方法を使用することをお勧めします。

- 外部マイコンが同じ非標準ボーレートをサポートできる場合、非標準のボーレートを使用すると、最大 1.25Mbps のスループットを実現できます。
- より高いスループットが必要な場合は、代わりに SPI を使用してください。

DIG #4 **RS232: オート ボーレート機能が、トリミングされた RCOSC の変動に対応していない**

影響を受けるリビジョン IWRL6432AOP ES2.0

詳細

RCOSC がトリミングされると、期待されるクロック周波数と観測される周波数の変動 (RC クロックの許容誤差) によって、RS232 に必要なオート ボーレート設定はサポートされません。

オート ボーは現在、ES2.0 ではデフォルトで無効になっています

DIG #5 **SPI スマートアイドル モードが有効化されている場合、データ転送のための SPI への内部バスアクセスがサポートされない**
影響を受けるリビジョン IWRL6432AOP ES2.0

詳細

データ転送アクセスのための最初のトリガの前に、SPI のスマートアイドル モードを無効化する必要があります。SPI スマートアイドル モードを有効にする必要がある場合、アクセスが完了した後で SPI スマートアイドル モードを再度有効にする必要があります。

回避方法

以下の手順に従うことを推奨します。

自動ウェークアップ = 1、コントローラ モード

1. 必要に応じて McSPI を構成する
2. SPI との間に保留中のトランザクションが **存在しない** こと、CPU または DMA による McSPI へのアクセスがもう必要ないことを確認してから、SmartIdle を有効にする (SPI 1 では LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_ENABLE、SPI 2 では LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_ENABLE を設定する)
3. McSPI へのレジスタまたはメモリ アクセスを行う必要がある場合、SmartIDLE モードを無効化する (SPI 1 では LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_ENABLE = 0、SPI 2 では LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_ENABLE = 0 を設定する)
4. コントローラ モードでは、外部ホストは SPI_CS をトグルしないため、ウェークアップが発生しない => SPI 1 では LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_AUTO_EN が 1 か 0 か、SPI 2 では LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_AUTO_EN が 1 か 0 かの設定に差はない

自動ウェークアップ = 1、ペリフェラル モード

1. 必要に応じて McSPI を構成する
2. SPI との間に保留中のトランザクションが **存在しない** こと、CPU または DMA による McSPI へのアクセスがもう必要ないことを確認してから、SmartIdle を有効にする (SPI 1 では LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_ENABLE、SPI 2 では LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_ENABLE を設定する)
3. いずれかのコントローラ (DMA/CPU) から McSPI へのレジスタまたはメモリ アクセスを行う必要がある場合、SmartIDLE モードを無効化する (SPI 1 では LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_ENABLE = 0、SPI 2 では LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_ENABLE = 0 を設定する)
4. (SPI_CS トグルによって) McSPI からウェークアップすると、クロックは自動的に有効になる。
5. レジスタ アクセスを行うには、SmartIdle 構成を無効にする (SPI 1 では LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_ENABLE = 0、SPI 2 では LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_ENABLE = 0 を設定)。

次の表は、上記の回避方法のレジスタ アドレスを示しています。

ビット	名称	アドレス
0	LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_ENABLE	0x560603A8
2	LPRADAR:APP_CTRL:SPI1_SMART_IDLE_AUTO_EN	0x560603A8
0	LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMART_IDLE_ENABLE	0x560603AC

DIG #5 (続き)

SPI スマートアイドル モードが有効化されている場合、データ転送のための SPI への内部バスアクセスがサポートされない

2	LPRADAR:APP_CTRL:SPI2_SMAR T_IDLE_AUTO_EN	0x560603AC
---	--	------------

DIG #6 **CRC:CAN** モジュールでは **CRC 8 ビット データ幅と CRC8-SAE-J1850 および CRC8-H2F** がサポートされない

影響を受けるリビジョン IWRL6432AOP ES2.0

詳細

1. 8 ビット データ幅はサポートされていません。サポートされている最小データ幅は 16 ビットです。
2. CRC タイプ CRC8-SAE-J1850 および CRC8-H2F はサポートされていません。

回避方法

1. 16/32/64 ビットのデータ幅がサポートされています。
2. 上記のようなサポートされていない多項式は使用しないことをお勧めします。

DIG #8 共有 RAM クロック ゲーティングのデフォルト値

影響を受けるリビジョン IWRL6432AOPES2.0

詳細

クロック ゲーティング レジスタが再プログラムされていない場合、ディープ スリープ モードからの復帰中に共有 RAM データが破損する可能性があります。

フロント エンド コントローラ サブ システム (FECSS)、アプリケーション サブ システム (APPSS)、ハードウェア アクセラレータ サブ システム (HWASS) 共有メモリ クロック ゲート制御のリセット値は 1 です。クロック ICG 制御は、以下のレジスタから行われます。

ビット	名称	アドレス
0	LPRADAR:FEC_CTRL:FECSS_SH ARED_MEM_CLK_GATE : FECSS_SHARED_MEM_CLK_GAT E_HWA_ENABLE	0x5200002C
0	LPRADAR:APP_CTRL:APPSS_SH ARED_MEM_CLK_GATE:APPSS_ SHARED_MEM_CLK_GATE_MEM 0_HWA_ENABLE	0x56060398
2	LPRADAR:APP_CTRL:APPSS_SH ARED_MEM_CLK_GATE:APPSS_ SHARED_MEM_CLK_GATE_MEM 1_HWA_ENABLE	0x56060398

FECSS が AHB 経由で共有メモリにアクセスしているときに、APPSS が VBUSM SCR 経由で共有メモリ バンク 0 にアクセスしようとする、APPSS の共有 RAM からの読み取り値が誤ってゼロとなることが確認されます。

アロケーションに基づいてクロック ゲート (HWA または FEC/APP のいずれか) が 1 つだけイネーブルになっている場合、データは正しく読み取られます。クロック ゲーティング制御は制御レジスタ空間から行われるため、これらの値は再度リセットされます。これにより、ディープ スリープ 終了ごとに再プログラムする必要があります。

回避方法

さまざまな共有メモリ構成に応じて、共有メモリに到達するクロックの ICG 制御をプログラムします。ディープ スリープが終了するたびに、ICG 制御も再プログラムする必要があります。

構成	ソフトウェアの注意事項
メモリが M3 と共有されている	次の ICG 制御を無効化:- LPRADAR:FEC_CTRL:FECSS_SHARED_MEM_CLK _GATE : FECSS_SHARED_MEM_CLK_GATE_HWA_ENABLE
最初の 128kb が M4 と共有されている	次の ICG 制御を無効化:- LPRADAR:APP_CTRL:APPSS_SHARED_MEM_CLK _GATE:APPSS_SHARED_MEM_CLK_GATE_MEM0_ HWA_ENABLE

DIG #8 (続き)**共有 RAM クロック ゲーティングのデフォルト値**

256kb が M4 と共有されている

次の ICG 制御を無効化:-

- LPRADAR:APP_CTRL:APPSS_SHARED_MEM_CLK_GATE:APPSS_SHARED_MEM_CLK_GATE_MEM0_HWA_ENABLE
- LPRADAR:APP_CTRL:APPSS_SHARED_MEM_CLK_GATE:APPSS_SHARED_MEM_CLK_GATE_MEM1_HWA_ENABLE

DIG #9 デバッグ目的でRS232 から TOP_IO_MUX レジスタ空間にアクセスできない

影響を受けるリビジョン IWRL6432AOPES2.0

詳細

ユーザー モード アクセス用に領域がプログラムされていない限り、RS232 経由で TOP_IO_MUX レジスタに書き込むことはできません。

回避方法

以下の手順に従うことを推奨します：

1. プロセッサまたは DAP から:TOP_IO_MUX レジスタのロックを解除する
(LPRADAR:TOP_IO_MUX:IOCFGKICK0 = 83E7 0B13h および
LPRADAR:TOP_IO_MUX:IOCFGKICK1 = 95A4 F1E0h のプログラミングを行う)
2. プロセッサまたは DAP から:TOP_IO_MUX レジスタへ書き込む
(LPRADAR:TOP_IO_MUX:USERMODEEN を 0xADADADAD に設定する)
3. これで、RS232 から TOP_IO_MUX レジスタにアクセス可能になる。

次の表は、上記の回避方法のレジスタ アドレスを示しています。

ビット	名称	アドレス
0:31	LPRADAR:TOP_IO_MUX:IOCFGKICK0	0x5A000068
0:31	LPRADAR:TOP_IO_MUX:IOCFGKICK1	0x5A00006C
0:31	LPRADAR:TOP_IO_MUX:USERMODEEN	0x5A000060

DIG #10 フレーム停止 API の不正な動作**影響を受けるリビジョン** IWRL6432AOPES2.0**詳細**

フレーム タイマはハードウェア レジスタでフレーム停止コマンドをラッチします。このコマンドは、現在のフレームの終了時に有効になります。フレーム タイマがすでに停止しているときにフレーム停止 API を発行すると、ラッチされたストップ ビットにより、次のフレームトリガで意図しない停止が発生します。

回避方法

1. 不要なセンサ停止 API は避ける必要があります。
2. アプリケーションは、フレーム停止を受信する前に、1 フレーム分待つ必要がある場合があります。
3. アプリケーションは、フレーム停止の確認を受信した後、FECSS がバースト終了およびフレーム終了アクティビティを完了するまで待機する必要があります。

DIG #15 **メタイメージが 2K の倍数の場合、ブート障害が発生**

影響を受けるリビジョン IWRL6432AOP ES2.0

詳細 2048 バイトの倍数であるメタイメージは、ブートに失敗します。

回避方法

1. 定数の不揮発性変数を追加してメタイメージのサイズを増やし、2048 バイトに整列されないようにします。
2. MMWAVE-L-SDK をバージョン 5.4 以降に更新します。ミリ波 LSDK 5.4 以降には、メタイメージジェネレータ ツールに対する変更が含まれ、イメージが 2048 バイトの倍数である場合に最小の構成ファイル (約 64 バイト) が追加されます。

DIG #16 **SPI 経由でサイズが 8k 未満のイメージでのブート障害**
影響を受けるリビジョン IWRL6432AOP ES2.0

詳細

EDMA アドレスのリンクが (SPI 連続ダウンロード中に) 実行されない場合があります。これにより、以下の表に示す特定のメタイメージ サイズの範囲に対して、SPI 連続ダウンロード イメージのブートが失敗します。

イメージ サイズ (バイト)	問題あり / なし
<2048	なし
>2048 および <4096	なし
>=4096 および <6144	あり
>=6144 および <8192	あり
>=8192	なし

回避方法

SPI 経由のブートには、8KB を超えるイメージを使用します。イメージ サイズが小さい場合、コンパイル時に定数データが追加され、8KB を超えるイメージが作成されます。

6 商標

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

改訂履歴

Changes from APRIL 30, 2024 to APRIL 30, 2025 (from Revision * (April 2024) to Revision A (April 2025))

Page

• デバイスのマーキング: 量産デバイスのマーキングを更新しました。.....	3
• ANA #57 を追加.....	6

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適したテキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されているテキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかるテキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適したテキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、ます。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されているテキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかるテキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated